

№ 06 183

**Рекомендации по устранению дефекта
«самопроизвольное падение оборотов и остановка
двигателя «Крайслер»**

- **Касается:** автомобилей «Волга» с двигателями «Крайслер»
- **Основание:** письмо УКЭР ОАО «ГАЗ» № 3648/011-20 от 13.05.06 г.
- **Руководителям сервисных предприятий, осуществляющих гарантийный ремонт продукции ОАО "ГАЗ" (для руководства в работе):**

Сообщаю Вам, что группа специалистов УКЭР ОАО «ГАЗ» в апреле текущего года на одном из сервисных предприятий производила исследование двигателя «Крайслер» на автомобиле ГАЗ-31105 по дефекту «самопроизвольное падение оборотов и остановка двигателя при работе на холостых оборотах и при увеличении нагрузки от навесных агрегатов». Были обследованы топливоподающая система, система зажигания, система управления двигателем. Замечаний, влекущих указанную неисправность, не обнаружено. Дефект устранен путем приоткрытия дроссельной заслонки в положении режима холостого хода.

В связи с изложенным, при обращении потребителей с аналогичными претензиями рекомендуем приоткрывать дроссельную заслонку поворотом упорного винта на пол-оборота спец. ключом TORX T20.

При необходимости внутреннюю полость дроссельного патрубка в зоне заслонки промыть бензином.

Перцев,
90-92-56