

**№ 06 246**

**Сообщение о течи топлива через клапан  
топливного бака**

- **Касается:** автомобилей ГАЗ-31105 с двигателем Chrysler.
- **Основание:** письмо УКЭР ОАО «ГАЗ» №4983/011-20 от 22.06.2006 г.
  
- **Руководителям сервисных предприятий, осуществляющих гарантийный ремонт продукции ОАО «ГАЗ» (для руководства в работе):**

Сообщаем Вам, что причиной течи топлива у автомобиля ГАЗ-31105 с двигателем «Chrysler» является несоответствие клапана давления-разряжения 31105-1164060 требованиям технических условий (по ТУ давление начала открытия клапана разряжения должно быть не более 150 мм.вод.ст., а клапан давления –  $600 \pm 100$  мм.вод.ст.).

В связи с изложенным, при обнаружении течи топлива клапан должен быть заменен на новый, соответствующий требованиям ТУ.

Хрулев  
90-92-56